

Schiedel ADVANCE LAS csatlakozó


Beépítési útmutató




1. A köpenytéglán rajzoljuk meg, majd vágjuk ki a füstcső-csatlakozó elem nyílását.



2. Szárazon helyezzük fel a betonelemet és a füstcső-csatlakozót. Az LAS csatlakozót emeljük a helyére,...

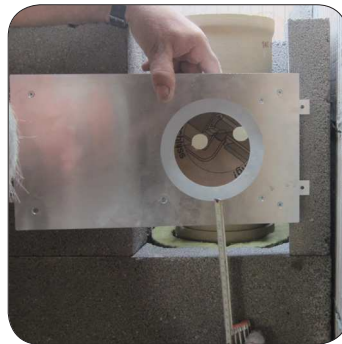

3. ...és mérjük meg, milyen távolságra kerül majd.

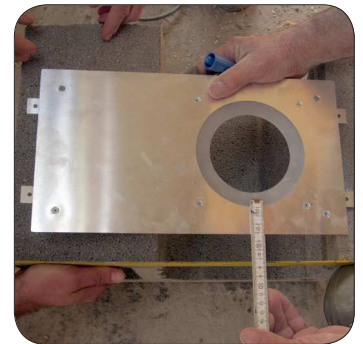

4. Vegyük le a köpenytéglat és használjuk a csatlakozó lemezt sablonként.



5. A kivágott köpenytéglára rajzoljuk fel a kivágás méretét.



6. Sarokcsiszoló segítségével vágjuk ki a nyílást a szellőzőkürtőből.



7. Kivágott köpenytégla.



8. A köpenytéglára a habarcsablon segítségével hordjunk fel habarcsot, a cső peremére pedig hézagtömítőt.



9. Tegyük a helyére a kivágott köpenytéglat és állítsuk függőbe.



10. Helyezzük bele a szigetelő lapokat, és a hátsó szellőző csatorna hátsó éle mentén vágjuk vissza úgy, hogy a köpenytéglán kivágott nyílást ne takarja be.




11. Ragasszuk be a füstcső-csatlakozó idomot.



12. Folytassuk az építés menetét az ADVANCE kémény építési utasítása szerint.



13. A füstcső-csatlakozó előlapból le kell vágnunk egy-egy darabot.

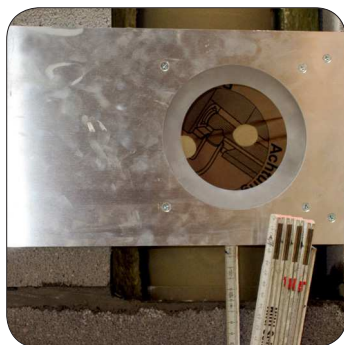

14. Az LAS csatlakozót ismét helyezzük a füstcsőidom elé és mérjük meg az csatlakozó ill. a köpenytégla alsó és a felső vége közötti távolságot.



15. Mérjük fel a távolságot...




16....és vágjuk le mindkét darabot.



17. Vegyük ki a füstcső-csatlakozóból a papírkartont és illesztjük a helyére a steckadaptert.



18. Helyezzük be a két előlap darabot.

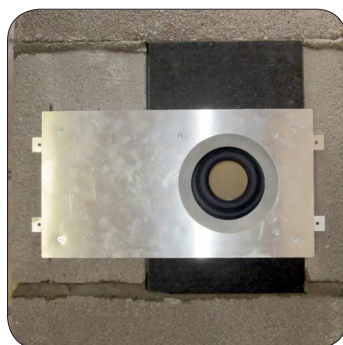

19. Ezután szegeljük vagy csavarozzuk fel az LAS csatlakozót.



20. Beépített LAS csatlakozó.



Az építés során az élet- és balesetvédelmi ill. a munkabiztonsági szabályokat és előírásokat minden esetben be kell tartani.

A köpenytégla és samottcsövek vágásakor javasoljuk, hogy a munkát végzők a következőket vegyék figyelembe:

Az elektromos sarokcsiszoló használata közben fülvédő használata javasolt.

A porkoncentráció növekedése miatt védőmaszk (P3/FFP3) és védőszemüveg használata kiemelten fontos!

A beton és samott elemek mozgatása és emelése fokozott óvatossággal történjen, javasoljuk, hogy a munkát végzők acélkaplis védőbakancsot, védőkesztyűt ill. védősisakot viseljenek.

A bőr hőszigetelő lapokkal való közvetlen érintkezését védőkesztyű viselésével akadályozzák meg.